

Quarzkristall-Drehmoment-Dynamometer
Couplemètre de réaction à quartz
Quartz Torque Dynamometer

9277A5, 9277A25

Quarzkristall-Drehmoment-Dynamometer zum Messen eines um die Sensorachse wirkenden Momentes.


Das kompakte Dynamometer zeichnet sich besonders durch eine hohe Empfindlichkeit aus. Die äusserst leichte Deckplatte zur Aufnahme des Messobjektes ergibt eine hohe Eigenfrequenz und ermöglicht Momentmessungen an schnelllaufenden, kleinen Motoren.

Couplemètre de réaction à cristal de quartz pour mesurer un couple agissant autour de l'axe du capteur.

Ce dynamomètre compact se caractérise tout spécialement par sa sensibilité élevée. La plaque supérieure très légère, destinée à supporter l'objet à mesurer, garantit une fréquence propre élevée et permet de mesurer les couples sur petits moteurs rapides.

Quartz torque dynamometer for measuring a torque acting around the sensor axis.

The compact dynamometer possesses an especially high sensitivity. The very lightweight top plate supporting the measuring object guarantees a high natural frequency, enabling torques to be measured on small high-speed motors.

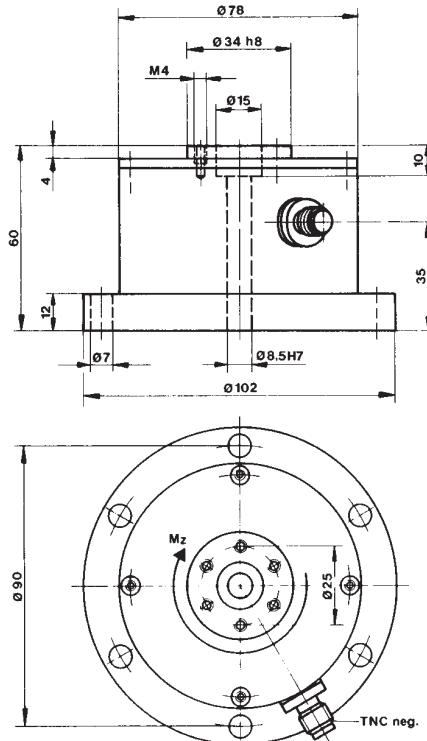

- Drehmoment-Messgerät
Instrument pour mesurer le couple
Torque measuring instrument
- Hochempfindlich / Très sensible / Highly sensitive
- Nicht rotierend / Non rotatif / Non-rotating
- Hohe Eigenfrequenz
Fréquence propre élevée
High natural frequency

Technische Daten

Données techniques

Technical Data

Typ	Type	Type	9277A5	9277A25
Bereich	Gamme	Range	Nm	-5 ... 5
Kalibrierter Teilbereich	Gamme partielle étalonnée	Calibrated partial range	Nm	-0,5 ... 0,5
Überlast	Surcharge	Overload	Nm	-6/6
Ansprechschwelle	Seuil de réponse	Threshold	Ncm	≈0,01
Empfindlichkeit	Sensibilité	Sensitivity	pC/Ncm	≈-6
Linearität	Linéarité	Linearity	% FSO	≤±1
Hysteresis	Hystérésis	Hysteresis	% FSO	≤1
Übersprechen $F_z \rightarrow M_z$ $F_x, F_y \rightarrow M_z$	Cross talk $F_z \rightarrow M_z$ $F_x, F_y \rightarrow M_z$	Cross talk $F_z \rightarrow M_z$ $F_x, F_y \rightarrow M_z$	Ncm/N	$\leq 0,4 \cdot 10^{-3}$
Max. Belastung F_z	Charge max. F_z	Maximum load F_z	Ncm/N	$\leq 0,2 \cdot 10^{-3}$
Max. Biegemoment $M_{x, y}$	Moment de flexion max. $M_{x, y}$	Max. bending moment $M_{x, y}$	kN	1,5
Steifheit	Rigidité	Rigidity	Ncm/µrad	≈7,6
Eigenfrequenz	Fréquence propre	Natural frequency	kHz	≈10
Betriebstemperaturbereich	Gamme de température d'utilisation	Operating temperature range	°C	0 ... 70
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit	Coefficient de température de la sensibilité	Temperature coefficient of sensitivity	%/°C	-0,02
Kapazität	Capacité	Capacitance	pF	≈43
Isolationswiderstand (20 °C)	Résistance d'isolement (20 °C)	Insulation resistance (20 °C)	Ω	>10 ¹³
Anschlussstecker	Connecteur	Connector	Type	TNC neg.
Gewicht	Poids	Weight	kg	1,7

1 N (Newton) = 1 kg · m · s⁻² = 0,1019... kp = 0,2248... lbf; 1 kp = 1 kgf = 9,80665 N; 1 lbf = 4,448... N; 1 inch = 25,4 mm

Beschreibung

Das Dynamometer besteht aus einem Drehmoment-Sensor, der unter hoher Vorspannung zwischen einer Grund- und einer Deckplatte eingespannt ist.

Der Sensor enthält einen Satz schubempfindlicher Quarzscheiben. Diese sind so angeordnet, dass sie eine dem um die Dynamometerachse wirkenden Moment M_z proportionale Ladung abgeben. Die Ladung wird über eine Elektrode an den TNC-Anschluss geleitet.

Description

Le dynamomètre se compose d'un capteur de couple qui est monté sous précontrainte élevée entre une plaque de base et une plaque supérieure.

Le capteur contient un jeu de disques de quartz sensibles au cisaillement. Ceux-ci sont disposés de telle sorte qu'ils engendrent une charge électrique proportionnelle au couple M_z qui agit autour de l'axe du couplomètre. La charge est amenée à la prise TNC par l'intermédiaire d'une électrode.

Description

The dynamometer consists of a torque sensor which is fitted under high preload between a base plate and a top plate.

The sensor contains a set of shear sensitive quartz disks. The arrangement of the disks is realised in a way to yield an electric charge which is proportional to the torque M_z acting around the axis of the dynamometer. The charge is led via an electrode to the TNC connector.

Anwendungsbeispiele

- Drehmomenteinstellung von Drehschraubern
- Prüfung von Schraubverbindungen
- Kalibrierung von Handdrehmomentschlüsseln
- Torsionsprüfung von Federn
- Messungen an Rutschkupplungen
- Messung von Anlaufmomenten, Gleichlaufschwankungen und Torsionsvibrationen an Klein- und Schrittmotoren

Exemples d'applications

- Ajustage du couple de tournevis pneumatiques
- Contrôle de raccords à vis
- Etalonnage de clés dynamométriques à main
- Contrôle de la torsion de ressorts
- Mesure sur embrayages à friction
- Mesure du couple de démarrage, de perturbations de synchronisation et de vibrations de torsion sur petits moteurs et sur moteurs pas-à-pas

Application Examples

- Adjusting torques of pneumatic screw-drivers
- Testing of screw connections
- Calibrating of manual torque wrenches
- Testing of torsion of springs
- Measurements of friction clutches
- Measuring of starting torques, variations in synchronization and torsional vibrations of fractional horsepower and stepping motors

Montage

Die Grundplatte weist eine geschliffene Bodenfläche sowie sechs Bohrungen auf, die eine direkte Montage auf eine starre plangeschliffene Fläche ermöglicht.

Das Dynamometer kann jedoch auch mit Hilfe von Pratzen befestigt werden. Zum Aufspannen der krafteinleitenden Teile sind in der Deckplatte in einem Kreis 6 Gewindebohrungen angeordnet.

Die Auflageflächen der krafteinleitenden Teile müssen ebenfalls geschliffen oder gleichwertig bearbeitet sein.

Montage

La plaque de base présente une face inférieure rectifiée ainsi que six alésages qui permettent un montage direct sur une surface rigide rectifiée.

Le dynamomètre peut aussi être fixé au moyen d'étriers. La plaque supérieure possède 6 taraudages concentriques permettant de fixer la pièce introduisant la force.

Les faces d'appui de cette pièce doivent aussi être rectifiées ou posséder un état de surface équivalent.

Mounting

The base plate has a ground underface and six holes, enabling it to be fitted straight onto a rigid, face-ground surface.

However, the dynamometer can also be fixed by means of claws. For clamping-on the force introducing parts, 6 threaded holes are arranged in a circle in the top plate.

The supporting surfaces of the force introducing parts must also be ground or machined to equivalent standard.

Elektronik

Neben dem Dynamometer gehören zu einer Momentmessseinrichtung ein Ladungsverstärker, welcher das Ladungssignal des Dynamometers in eine Ausgangsspannung umwandelt, die proportional zum auftretenden Moment ist. Das Vollbereichsignal eines Kistler-Ladungsverstärkers beträgt 10 V.

Electronique

Un système pour la mesure du couple comporte un dynamomètre ainsi qu'un amplificateur de charge, qui transforme la charge électrique engendrée par le dynamomètre en une tension de sortie proportionnelle au couple appliquée. Le signal de pleine gamme d'un amplificateur de charge Kistler est de 10 V.

Electronics

Besides the dynamometer a torque measuring system includes a charge amplifier, which converts the charge signal from the dynamometer into an output voltage. Full-range signal from a Kistler charge amplifier is 10 V.

Lieferumfang: siehe Preisliste.

Etendue de la fourniture: voir Prix-Courant.

Scope of delivery: see Price List.

Zubehör

- Anschlusskabel Typ 1609B...

Accessoires

- Câble de connexion type 1609B...

Accessories

- Connecting cable Type 1609B...